


SMELE 沙美智能

SHA-9000系列 操作说明书

· AC380V 5.5KW-600KW

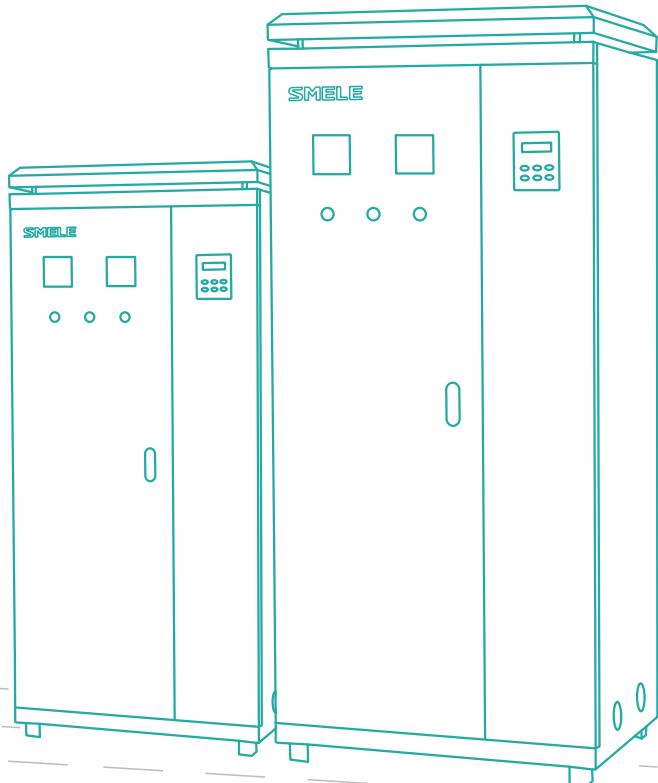

目 录

● 警示事项

1. 软起动柜的概况	1
1.1 软起动柜的主要作用	1
1.2 软起动柜的主要特点	2
2. 产品型号说明与开箱检查	3
3. 使用条件与安装要求	4
3.1 软起动柜的使用条件	4
3.2 软起动柜的安装要求	5
4. 1 软起动柜基本接线示意图	6
5. 控制面板与操作	7
5.1 键盘操作方法	7
5.2 参数设置与说明	9
5.3 自动重起动功能设置	11
6. 保护功能与说明	12
6.1 保护功能及其参数	12
6.2 保护级别设定说明	13
7. 试运行与应用	15
7.1 通电试运行	15
7.2 起动模式及应用	17
7.2.1 限电流起动模式	17
7.2.2 电压斜坡起动模式	18
7.2.3 突跳起动模式	19
7.2.4 电流斜坡起动模式	20
7.2.5 双闭环起动模式	20
7.3 停机模式及应用	21
7.3.1 软停机模式:	21
7.3.2 自由停机模式:	21
7.4 应用举例	22

● 警示事项:

- 感谢您选用本公司的在线式智能电机起动控制柜产品，
我们将以优异的产品性能回报您的厚爱！
- 在本软起动柜产品的安装、使用、维护过程中必须注
意以下事项：



安装前请务必详细阅读本操作说明。



必须由专业技术人员安装本软起动器。



必须让电动机的规格与本软起动器相匹配。



严禁在软起动柜输出端(U、V、W)接电容器。



安装后裸露的接线端子必须用绝缘胶带包好。



软起动柜或相关的其他设备应可靠接地。



设备维修时必须切断输入电源。



不得私自拆卸、改装本产品。

1、概况：

在线式智能电机起动控制柜是融合了最新的电机控制理论和电机保护技术及现代计算机技术的新型设备，是早期用于电动机起动的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等起动设备的理想替代产品；其性能是目前市场上多数没有采用多重闭环控制技术的软起动器产品所无法比拟的。

1.1 主要作用：

- 第一：有效降低了电动机的起动电流；可减少配电容量，避免电网增容投资。
- 第二：减小了电动机及负载设备的起动应力；延长了电动机及相关设备的使用寿命。
- 第三：软停机功能有效地解决了惯性系统的停车喘振问题；是传统起动设备无法实现的。
- 第四：具有六种独特的起动模式；以适应复杂的电机和负载情况，达到完美的起动效果。
- 第五：具有完善可靠的保护功能；有效地保护了电动机及相关生产设备的使用安全。
- 第六：电动机软起动柜智能化、网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自动化技术的更高要求。

1.2 主要特点:


- 完美的人性化设计：
 - 外形美观和结构合理的和谐统一。
 - 功能完善和操作简便的和谐统一。
 - 牢固可靠和结构紧凑的和谐统一。
 - 工业产品精益求精的艺术化设计。
- 可靠的质量保证：
 - 采用计算机模拟设计。
 - SMT贴片生产工艺。
 - 优异的电磁兼容性能。
 - 整机出厂前的高温老化、振动试验。
- 完善可靠的保护功能：
 - 失压、欠压、过压保护。
 - 软起动柜过热、起动时间过长保护。
 - 输入缺相、输出缺相、三相不平衡保护。
 - 起动过流、运行过载、负载短路保护。
- 自主知识产权的产品：
 - 外观设计专利。
 - 自主软件著作权。
 - 专有的电机起动和保护技术。
 - 独有的检测调试设备和工艺。
- 迅捷周到的售后服务：
 - 可靠的性能和质量奠定优质服务的基础。
 - 提供优秀完善的配套设计方案。
 - 及时周到的使用咨询。
 - 根据用户意见不断提高产品性能。

2、产品型号说明与开箱检查:

每台软起动柜在出厂前均进行了严格的检验和性能测试。用户在收到产品并拆封后，请按下列步骤检查，如发现问题，请及时与供货商联系。

● 开箱检查步骤：

- 检查产品型号：核对产品外壳上的规格标牌，确认您收到的货物与您订购的产品相符。

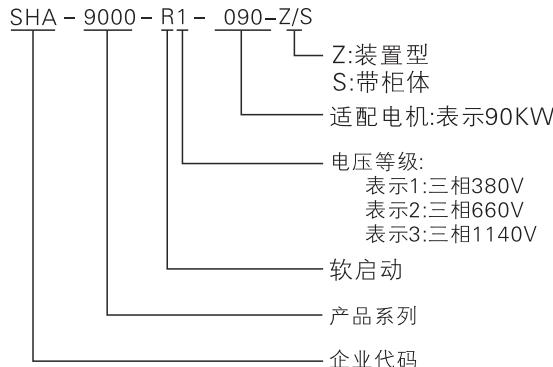

- 检查产品是否在运输过程中受到损伤，如：内部零件脱落有异常响动、外壳开裂、变形等。
- 检查其他物品：每台软起动柜包装箱内除了产品本身外，还应有配套的产品检验合格证及操作说明各一份。

3、使用条件与安装要求：

软起动柜应符合下述使用条件与安装方法要求；否则，性能将不予保证，严重时甚至会造成软起动柜寿命缩短直至损坏。

3.1 软起动柜的使用条件：

- 供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V或 660V ± 15%、50Hz或60Hz, 电源容量必须满足软起动器对电动机的起动要求。
- 适用电机：鼠笼式三相异步电动机，电机额定功率应与软起动柜额定功率匹配。
- 起动频度：没有要求，具体次数视负载情况而定。
- 冷却方式：强迫风冷。
- 防护等级：IP20。
- 环境条件：海拔 2000 米以下，环境温度-10℃~+40℃之间，相对湿度95%RH以下，无凝露，无易燃、易爆、易腐蚀性气体，无导电性尘埃，室内通风良好、震动小于0.5G的地方。
- 本公司可为用户提供在特殊条件下使用的产品，如防爆型、低温型、高压型软起动柜，其使用条件另行说明。

3.2 软起动柜的外形与安装尺寸：

电压等级	额定工作电流	额定功率	显示方式	参数个数	保护功能种类	输入输出端子个数	过载能力
380V	22A-1200A	11kW-600kW	中文 液晶显示 或 英文显示				150%le, 35s
660V	90A-660A	75kW-600kW		18个	12种	12个	200%le, 15s
1140V	60A-400A	75kW-600kW					

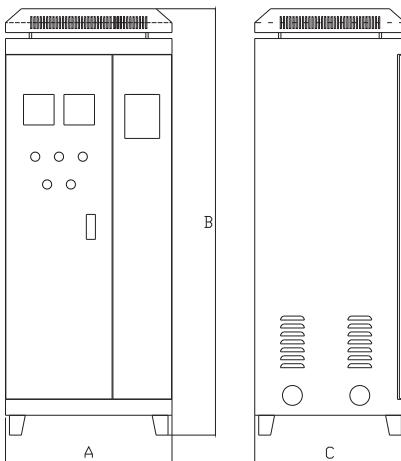


图1

功率等级	外形尺寸 (mm)			外形图
	A	B	C	
7.5kW-75kW	420	1000	380	图1
90kW	450	1100	450	图1
115kW-200kW	600	1310	450	图1
220kW-400kW	700	1560	500	图1
500kW-600kW	700	1760	500	图1


4.1 软起动柜外接端子说明:

- 外接端子如图4. 2所示：

图 4. 2



- 端子①、②为旁路输出：用于控制旁路接触器，为常开无源触点，起动成功时闭合。
触点容量为：AC250V/5A。
- 端子③、④为可编程继电输出：延时时间由设置项F4设定，输出时刻由设置项FJ设定。为常开无源触点，输出有效时闭合，详见P15页说明。
触点容量为：AC250V/5A。
- 端子⑤、⑥为故障输出：软起动柜发生故障或失电时闭合，工作正常时开路，为无源触点。
触点容量为：AC250V/0.3A。
- 端子⑦为瞬停输入：软起动器正常工作时此端子必须与端子⑩短接。若此端子与端子⑩开路时，软起动柜无条件停止工作，处于故障保护状态。此端子可受控于外部保护装置的常闭输出点。设置项FA设为0(初级保护)时，此端子功能被禁止。
- 端子⑧、⑨、⑪为外控起动、停止按钮输入接线端子。接线方法如图4. 3。
- 端子⑪、⑫为4~20mA直流模拟输出：用于实时监视电机电流，满度20mA时指示电机电流为软起动柜标称额定电流的4倍，可外接4~20mA直流电流表观察，该输出负载电阻最大值为300Ω。
(订货时需说明)
- 外接端子线切勿接错，否则有可能导致本软起动柜损坏。

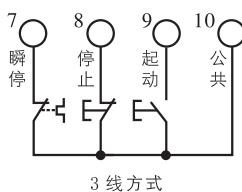

3线方式

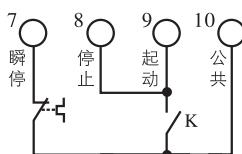
2线方式：K闭合则起动
K断开则停止

图 4. 3

5、控制面板与操作：

软起动柜共有5种工作状态：

准备、运行、故障、起动和停止。准备、运行、故障均有相应状态指示灯，起动时显示—XXXX，软停时显示—XXXX，其中XXXX表示电机电流。

5.1 键盘操作方法：



图5.1

LCD显示

- 开机状态：只有在准备指示灯亮且显示 READY 时按起动键才可起动电机。初次上电时显示 READY 表示准备。
- 延时状态：准备或故障状态指示灯闪动表示间隔延时；显示dE XXX 且倒计时表示起动延时。
- 起动和停止键：在软起过程中，显示器显示—XXXX，指示起动电流值，此时只有停止键起作用，不能进入设置和帮助提示菜单，同时准备、运行、故障三个指示灯均不亮。在软停过程中，显示器显示—XXXX，指示电机电流值，此时只有起动键起作用，不能进入设置和帮助提示菜单，同时准备、运行、故障三个指示灯均不亮。停止键兼有复位故障状态的功能。

- 设置键：在非帮助状态下，按设置键进入设置菜单，显示FX: XXX；再按设置键，冒号闪动，表示可以修改冒号后面的参数。在冒号闪动时按确认键，若数据已被修改，则显示good，并连响两声，表示新数据已被保存，然后退出。若不想保存新数据，则按设置键，冒号停止闪动同时恢复原来的数据，再按确认键退出。也可按停止键直接退出。
- 确认键：在非设置状态下，按确认键进入帮助菜单，显示HX: XXX，再按确认键退出。也可按停止键退出。在设置状态下，按确认键保存新数据并退出设置状态。
- 增、减键：在设置菜单中，冒号不闪时按增减键可改变功能号；冒号闪动时按增减键则改变数据，按住增、减键超过1秒时，数据将快速连续增减。在帮助菜单中按增减键改变功能号及相应的提示信息内容。在旁路运行指示灯亮时，且未进入设置和帮助菜单，则显示AXXXX，表示电机运行电流，此时按增减键，可依次选择显示PXXXX或HXXXX。其中PXXXX表示电机视在功率；HXXXX表示电机过载热平衡系数，当HXXXX指示值大于100%时，将过载保护，显示Err08。
- 当数据大于999时，最后一位小数点亮，表示尾数+0。
- 按键操作有效时将有声响提示，否则说明本状态下此键无效。
- 外控端子接于3线方式时，外控起动按钮和停止按钮分别与控制面板上的起动键和停止键功能等效。
- 控制面板采用超强抗干扰设计，允许外引距离大于3米。

5.2 参数设置与说明:

● 参数设置代码如下表:

表5.1

设 置 代 码 说 明				
代码	名 称	设 定 范 围	出 厂 值	说 明
F0	起始电压	30-70%	30%	电压斜坡模式有效；电流模式起始电压为40%。
F1	软起时间	2-60S	16S	限流模式无效。
F2	软停时间	0-60S	0S	设为0时自由停车；一拖二接线时请设为0。
F3	起动延时	0-999S	0S	用倒计时方式延时，设为0时不延时，立即起动。
F4	编程延时*	0-999S	0S	设为0起动时立即吸合，用于可编程继电输出。
F5	起动限制电流	50-500%	280%	限流模式有效；电压斜坡模式限流值最大为400%。
F6	最大工作电流*	50-200%	100%	F6、F7参数的输入方式由F8决定。
F7	欠压保护	40-90%	80%	低于设定值时保护。
F8	过压保护	100-130%	120%	高于设定值时保护。
F9	起动模式	0-5	1	0 限流；1电压；2 突跳+限流；3 突跳+电压；4 电流斜坡；5双闭环。
FA	输出保护允许	0-4	4	0 初级；1 轻载；2 标准；3 重载；4 高级。
FB	操作控制方式	0-7	1	设为7时禁止起动或停止操作，详见P9页说明。
FC	参数修改允许	0-2	1	0:禁止修改参数；1:禁止部分修改参数；2:允许修改参数；
FD	通讯地址*	0-63	0	用于多台软起动器与上位机多机通讯。
FE	编程输出*	0-19	7	详见P15页说明。
FF	软停限流*	20-100%	80%	详见P26页说明。
FP	电机额定电流		额定值	用于输入电机标称额定电流。
FU	旁路切换时间	99S	5	
FL	三相平衡允许	0-1	1	0、禁止 1、允许
FM	电流系数	50-150%	100%	显示偏大、系数调小，反之则调大。
FN	电压系数	50-150%	100%	显示偏大、系数调小，反之则调大。

备注：1、设置项F6最大工作电流是指允许电机在FP设置数基础上计算的可持续运行的最大电流，超时此值将做反时限热保护。
 2、设置状态下若超过2分钟没有按键操作，将自动退出设置状态。
 3、在软起和软停过程中不能设置参数，其他状态下均可设置参数。
 4、按着确认键（YES）上电开机，可使设置参数恢复出厂值FE除外。
 5、FC=1时，不可修改带*的参数。

- 设置项FB用于选择软起动柜的控制方式，
如下表：

表5. 2

数值	0	1	2	3	4	5	6	7
键盘	1	1	0	0	1	1	0	0
外控	0	1	1	1	1	0	0	0
通信	0	0	0	1	1	1	1	0

- 表中1为允许，0为禁止。例如若起动后不允许意外停止，或维修时不允许意外起动，可把此项设为7，则禁止所有起动或停止操作。
- 当外控允许时，外控端子⑧、⑩之间必须接一常闭按钮开关或短接，否则无法起动电机。
- 设置项FE用于设定可编程继电输出的起始时刻，
如下表：

表5. 3

FE设置数值	0	1	2	3	4
编程时序输出时刻	发起动命令时	开始起动时	旁路运行时	发停止命令时	停机完成时
FE设置数值	5	6	7	8	9
编程输出指示状态	故障输出	运行状态	准备状态	起动状态	起动状态

- 设置项FJ=5时，编程输出端子3、4输出电机类故障(ERR05、ERR06、ERR07、ERR08、ERR12、ERR14)，原故障输出端子5、6功能不变。
- 若设置项F4不为0，则从上表所列时刻为起始点按F4设置时间开始延时。延时终止时，延时输出触点闭合，否则若F4为0时立即闭合。
- 该输出的复位(即触点断开)时刻是在按F4设置时间延时结束且在准备状态下再维持1秒时；如果再次起动电机则自动中断上次编程输出过程，并重新启动该过程。灵活运用可编程继电输出功能，可有效地简化外围控制逻辑线路。
- FE=5-9为可编程状态输出功能，此时设置项F4延时无效。
- FE>10且<20时，输出编程输出按原功能反相输出（即常开与常闭互换）。

5.3 帮助信息及说明:

● 帮助信息提示如下表：

表5. 4

显示	说明
AC: XXX	3位数字电压表，用于监测三相交流电源电压。
055 - 3	提示本软起动柜规格为55kW—380/50Hz。
H1: E05	提示最后发生过的故障信息Err05(依此类推)。
⋮	⋮
H9: E00	提示没有故障信息。
UEr1.5	提示本产品软件版本为Ver1.7。
Lxxxx	其中xxxx为成功起动次数总计。
RUNxx	其中xx为上次起动(不论是否成功)时间。

注：H1~H9用递推的方式储存新近发生过的9个故障信息。

- 在非软起和软停状态，且未进入设置状态时，按确认键可进入帮助菜单，再按增、减键可选择提示信息。
- 在帮助状态下按确认键或停止键可退出帮助状态。

6、保护功能与说明:

- 软起动柜具有完善的保护功能以保护软起动柜和电动机的使用安全。在使用中,应根据不同的情况恰当地设置保护级别和保护参数。

6.1 保护功能及其它参数:

- 软起动柜过热保护: 温度升至 $80^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时保护动作, 当温度降至 55°C 时(最低), 过热保护解除。
- 输入缺相保护滞后时间: < 3秒。
- 输出缺相保护滞后时间: < 3秒。
- 三相不平衡保护滞后时间: < 3秒。以各相电流偏差大于 $50\% \pm 10\%$ 为基准, 当负载电流低于软起动柜标称额定值的30%时, 判定基准偏差将增大。
- 起动过流保护时间: 持续大于设置项F7最大工作电流5倍时的保护时间见表6.1。
- 运行过载保护时间: 以设置项F7最大工作电流为基准作反时限热保护, 脱扣保护时间曲线如图6.1。
- 电源电压过低保护滞后时间: 当电源电压低于极限值40%时, 保护动作时间 < 0.5秒, 否则低于设定值时保护动作时间 < 3秒。
- 电源电压过高保护滞后时间: 当电源电压高于极限值130%时, 保护动作时间 < 0.5秒; 否则高于设定值时保护动作时间 < 3秒。
- 负载短路保护滞后时间: < 0.1秒, 电流为软起动柜标称额定电流的10倍以上。
- 电机欠载保护功能: 保护范围为电机额定电流的10%~90%, 动作时间为5秒~90秒。其中个位数乘10为动作时间, 个位数为0时动作时间是5秒; 十位数为百分比, 电机电流小于此百分比时保护。FU<10时禁止此功能。
- 以上时间参数是从检测到有效信号开始到发出脱扣保护指令为止, 参数数值仅供参考。

软起动柜所列的所有保护功能均可通过实际的或模拟的方法进行验证, 若不符合用户的要求, 则应另加专用保护装置, 以确保安全。

6.2 保护级别设定说明:

- 为了适应不同的应用场合，软起动柜设有五个保护级别，分别为0：初级、1：轻载、2：标准、3：重载、4：高级，由设置项FC设定，其中：
- 初级保护禁止了外接瞬停端子功能，同时仅保留了过热、短路和起动时的输入缺相保护，适用于需无条件紧急起动的场合，如消防泵等。
- 轻载、标准、重载三个保护级别具备完全的保护功能，区别在于电机过载热保护时间曲线不同。其电机热保护时间参数见表6.1和图6.1。
- 高级保护在起动时的保护标准更为严格，其他保护功能参数与标准保护设置相同。
- 按设置项FA设定的不同保护级别及热保护时间如下表：


表6.1

Fc设置	0(初级)	1(轻载)		2(标准)		3(重载)		4(高级)		说 明	
运行过载保护级别	无	2级		10级		20级		10级		按IEC60947-4-2标准	
起动过流保护时间	无	3秒		15秒		30秒		15秒		按起动电流超过F7设置5倍计	
运行过载脱扣时间列表	电流倍数 (I/I _e)	3	4	5	3	4	5	3	4	5	表中数值为典型值
	脱扣时间 (秒)	4.5	2.3	1.5	23	12	7.5	46	23	15	

- 设置项FP设定的电机电流不能低于软起动柜标称电流的15%。当FP设定的电机电流较小时，保护脱扣动作的灵敏度误差将增大。

- 按IEC60947-4-2标准的电机热保护脱扣时间曲线如下:

图 6. 1

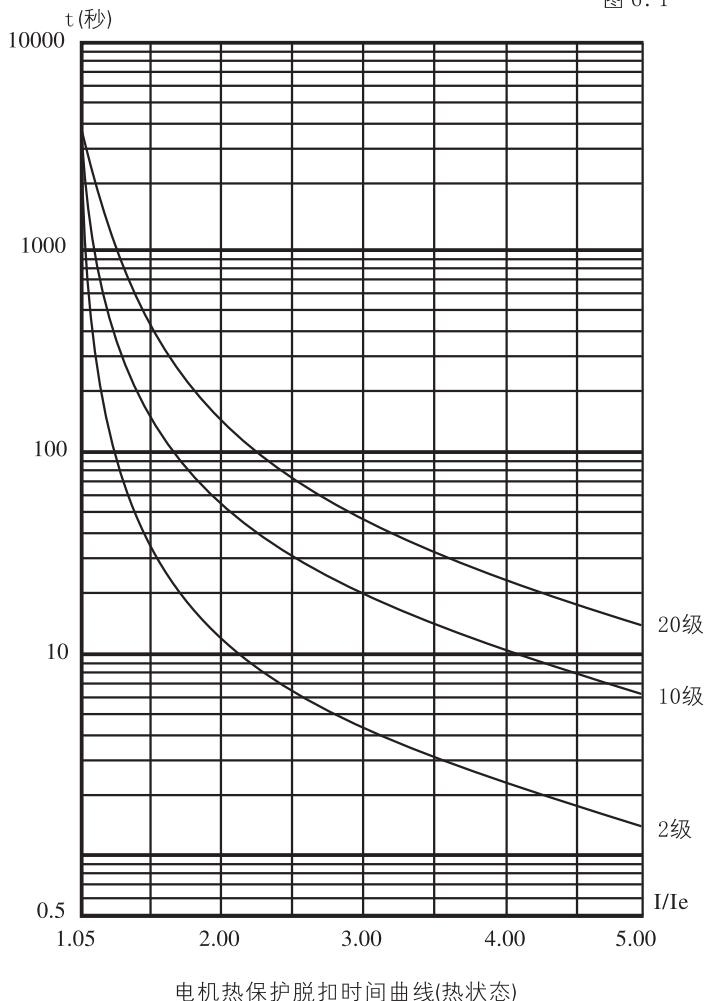

7、试运行与应用:

- 通电运行前应按下列条款仔细检查：
 - 软起动柜额定功率是否与电动机相匹配。
 - 电动机绝缘性能是否符合要求。
 - 输入输出主回路接线是否正确。
 - 所有接线端子的螺丝是否拧紧。

7.1 通电试运行:

- 上电时显示READY(准备)，且准备状态指示灯亮，此时按起动键可起动电机。
- 按电机标牌上的额定电流数值输入设置项FP。
- 起动后检查电机转动方向是否正确，运转是否正常，若不正常，可按停止键停机或必要时切断电源。
- 如果电机起动状态不理想，可参考P22页7.2软起动柜的起动模式及应用一节选择恰当的起动模式。
- 若电动机起动力矩不够，可改变起始电压(电压方式时)或限流值(电流方式时)，提高电动机起动转矩。
- 软起动柜通电后，请勿打开上盖，以免触电。
- 在通电试运行过程中，如发现异常现象，如异常声音、冒烟或异味等，应迅速切断电源并查清原因。
- 若上电后或起动时故障指示灯亮且显示ErrXX，可按所显示的故障代码对应P21页表7.1查找原因。
- 按停止键或外控停止按钮可复位故障状态。
- 注意：当环境温度低于-10°C时，应通电预热30分钟以上再起动。

● 故障现象及处理方法如下表：

表 7.1

显示	说 明	问 题 及 处 理 方 法
Err00	故障已解除	刚发生过欠压、过压或过热、瞬停端子开路等故障，现已正常，此时准备灯亮，复位后可起动电机。
Err01	外接瞬停端子开路	把外接瞬停端子⑦与公共端子⑩短路连接，或接于其它保护装置的常闭触点。
Err02	软起动柜过热	起动过于频繁或电机功率与软起动柜不匹配。
Err03	起动时间过长 大于60秒	起动参数设置不合适或负载太重、电源容量不足等。
Err04	输入缺相	检查输入回路接线及旁路接触器是否卡在闭合位置及可控硅是否开路，KG线是否接触不良等。
Err05	输出缺相	检查输出回路接线及旁路接触器是否卡在闭合位置及可控硅是否短路，KG线是否接触不良等。
Err06	三相不平衡	检查输入三相电源及负载电机是否异常。
Err07	起动过流	负载是否过重或电机功率与软起动器不匹配。
Err08	运行过载保护	负载是否过重或设置项F7参数设置不当。
Err09	电源电压过低	检查输入电源电压或设置项F9参数不当。
Err10	电源电压过高	检查输入电源电压或设置项FA参数不当。
Err11	设置参数出错	修改设置或按着确认键上电开机恢复出厂值。
Err12	负载短路	检查负载或可控硅是否短路或负载过大。
Err13	自动重起动接线错误	检查外控起动与停止端子是否未接于2线方式。
Err14	外控停止端子接线错误	当允许外控方式时，外控停止端子处于开路状态，从而无法起动电机。
备注：有些故障现象是相互关联的，如报告Err02软起动柜过热时和起动过流或负载短路等有可能相关，因此，查故障时，应综合全面考虑，准确判断故障点。		

7.2 软起动柜的起动模式及应用:

软起动柜有六种起动模式以适应各种复杂的电机和负载情况，用户可根据不同的应用情况进行选择。


7.2.1 限电流起动模式:

设置项F9为0时设定起动模式为此模式。

图7.1 给出了限电流起动模式的电机电流变化波形。其中 I_1 为设定的起动限流值，当电机起动时，输出电压迅速增加，直到电机电流达到设定的限流值 I_1 ，并保持电机电流不大于该值，然后随着输出电压的逐渐升高，电机逐渐加速，当电机达到额定转速时，旁路接触器吸合，输出电流迅速下降至电机额定电流 I_e 或以下，起动过程完成。

当电机负载较轻或设定的限流值较大时，起动时的最大电流也可能达不到设定的限流值时属正常。

限电流起动模式一般用于对起动电流有严格限制要求的场合。

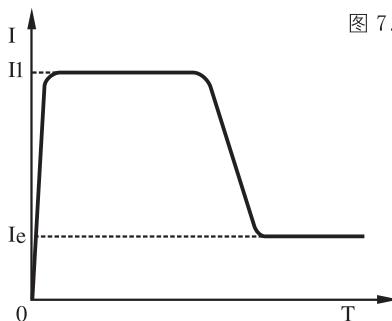

7.2.2 电压斜坡起动模式:

设置项F9为1时设定起动模式为此模式。

图7.2给出了电压斜坡起动的输出电压波形。其中 U_1 为起动时的初始电压值，当电机起动时，在电机电流不超过额定值 400% 的范围内，软起动柜的输出电压迅速上升至 U_1 ，然后输出电压按所设定的起动参数逐渐上升，电机随着电压的上升不断平稳加速。

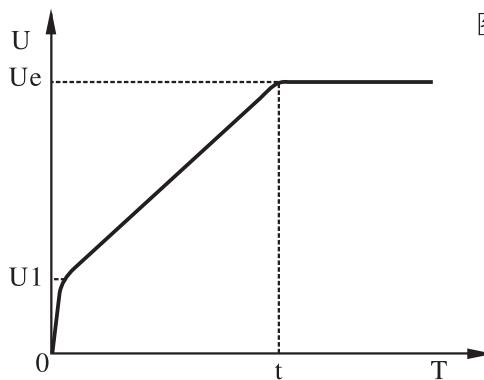




图 7.2

7.2.3 突跳起动模式:

设置项F9为2或3时设定起动模式为此模式。

图7. 3和图7. 4给出了突跳起动模式的输出变化波形。在某些重载场合下，由于机械静摩擦力的影响而不能起动电机时，可选用此种起动模式。在起动时，先对电机施加一个较高的固定电压并持续有限的一段时间，以克服电机负载的静摩擦力使电机转动，然后按限电流(图7. 3)或电压斜坡(图7. 4)的方式起动。

在用此模式前，应先用非突跳模式起动电机，若电机因静摩擦力太大不能转动时，再选用此模式；否则应避免采用此模式起动，以减少不必要的大电流冲击。

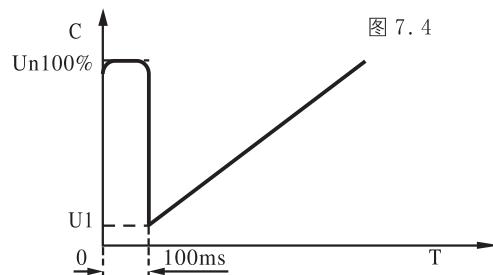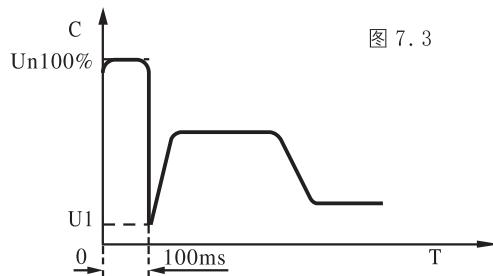

7.2.4 电流斜坡起动模式:

设置项F9为4时设定起动模式为此模式。

图7.5为电流斜坡起动模式的输出电流波形，其中I1为F6设置的限流值，T1为F1设置的时间值。

电流斜坡起动模式具有较强的加速能力，适用于两极电机，也可在一定范围内缩短起动时间。

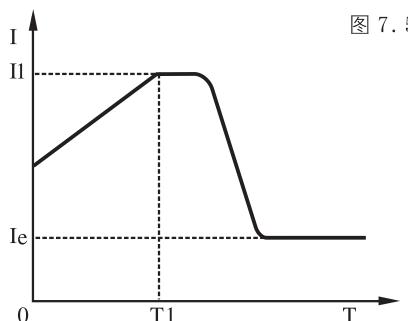


图 7.5

7.2.5 电压限流双闭环起动模式:

设置项F9为5时设定起动模式为此模式。

电压限流双闭环起动模式采用电压斜坡和限电流双闭环回路控制，是一种既要求起动较平稳又要求严格限流的综合起动模式，它采用了估算电机工作状态的预测算法。

该起动模式的输出电压波形将根据电机和负载情况的不同而有所变化。

7.3 软起动柜的停机模式及应用:

软起动柜有二种停机模式，即软停机模式和自由停机模式。

7.3.1 软停机模式:

设置项F2不为0时设定停机模式为此模式。

在这种停机模式下，软起动柜的输出电压由全压开始逐渐减小，使电机转速平稳降低，以避免机械震荡，直到电机停止运行。软停机时的输出截止电压等同于起动时的起始电压。

软停机模式可减少和消除水泵类负载的喘振。

- 软停机模式可用设置项FL设定软停限流值，减少软停时的大电流冲击，注意此软停限流值是在起动限流值基础上计算的百分比。

7.3.2 自由停机模式:

设置项F2为0时设定停机模式为此模式。

在这种停机模式下，软起动柜接到停止命令禁止软起动柜晶闸管的电压输出，电动机依负载惯性逐渐停机。

一般情况下，如无必要软停机，则应选择自由停机模式，以延长软起动柜的使用寿命。

- 自由停机模式完全禁止了瞬时输出，可避免特殊应用场合的瞬时大电流冲击。

7.4 应用举例：


- 各种不同负载情况下的参数设置举例如表7.2，表中数据仅供参考，应根据实际情况作相应调整。

表 7.2


负载种类	起动斜坡时间(秒)	停止斜坡时间(秒)	初始电压	电压起动 (最大限流值)	限流起动
球磨机	20	6	60%	4	3.5
风机	26	4	30%	4	3.5
离心泵	16	20	40%	4	2.5
活塞式压缩机	16	4	40%	4	3
提升机械	16	10	60%	4	3.5
搅拌机	16	2	50%	4	3
破碎机	16	10	50%	4	3.5
螺旋压缩机	16	2	40%	4	3
螺旋传送带	20	10	40%	4	2
轻载电机	16	2	30%	4	3
皮带运输带	20	10	40%	4	2.5
热泵	16	20	40%	4	3

说 明

1. 本图为水塔水泵一拖一标准电机控制柜电气原理图。
 2. 缓起动器为六进线（R、S、T）接断路器，软起动器用V、W接三相异步电动机。
 3. 控制回路电源为5VDC，互感器回路线径为2.5BVVR，PA、1PA须选用过载型电流表。
 4. 控制柜面上共有2个表头（PA、PV），2个按钮（SB、SS），和3个指示灯（HL、HR、HY）。

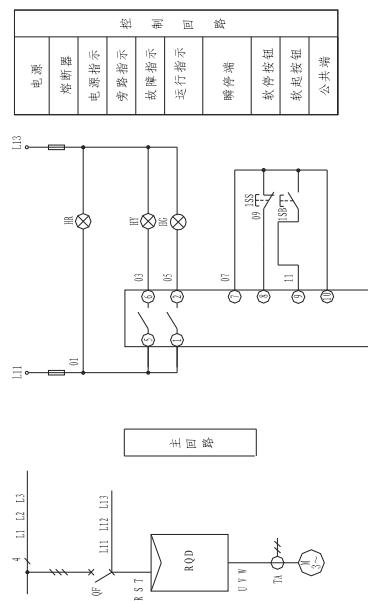

接线示意图

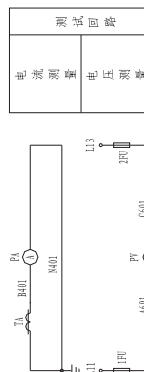

电 流 测 量		电 压 测 量	
L13	HL	L13	HL
4		4	
L11		L11	
111		111	
112		112	
113		113	
R	S	T	
QF			
QS			
QD			
主 回 路			
U	V	W	
PLC			
PT			
TA			
RT			
HL			
HR			
HY			
SB			
SS			
PA			
PV			
AI01			
DI01			
DO01			
AO01			
DO02			
DI02			
AO02			
DO03			
DI03			
AO03			
DO04			
DI04			
AO04			
DO05			
DI05			
AO05			
DO06			
DI06			
AO06			
DO07			
DI07			
AO07			
DO08			
DI08			
AO08			
DO09			
DI09			
AO09			
DO10			
DI10			
AO10			
DO11			
DI11			
AO11			
DO12			
DI12			
AO12			
DO13			
DI13			
AO13			
DO14			
DI14			
AO14			
DO15			
DI15			
AO15			
DO16			
DI16			
AO16			
DO17			
DI17			
AO17			
DO18			
DI18			
AO18			
DO19			
DI19			
AO19			
DO20			
DI20			
AO20			
DO21			
DI21			
AO21			
DO22			
DI22			
AO22			
DO23			
DI23			
AO23			
DO24			
DI24			
AO24			
DO25			
DI25			
AO25			
DO26			
DI26			
AO26			
DO27			
DI27			
AO27			
DO28			
DI28			
AO28			
DO29			
DI29			
AO29			
DO30			
DI30			
AO30			
DO31			
DI31			
AO31			
DO32			
DI32			
AO32			
DO33			
DI33			
AO33			
DO34			
DI34			
AO34			
DO35			
DI35			
AO35			
DO36			
DI36			
AO36			
DO37			
DI37			
AO37			
DO38			
DI38			
AO38			
DO39			
DI39			
AO39			
DO40			
DI40			
AO40			
DO41			
DI41			
AO41			
DO42			
DI42			
AO42			
DO43			
DI43			
AO43			
DO44			
DI44			
AO44			
DO45			
DI45			
AO45			
DO46			
DI46			
AO46			
DO47			
DI47			
AO47			
DO48			
DI48			
AO48			
DO49			
DI49			
AO49			
DO50			
DI50			
AO50			
DO51			
DI51			
AO51			
DO52			
DI52			
AO52			
DO53			
DI53			
AO53			
DO54			
DI54			
AO54			
DO55			
DI55			
AO55			
DO56			
DI56			
AO56			
DO57			
DI57			
AO57			
DO58			
DI58			
AO58			
DO59			
DI59			
AO59			
DO60			
DI60			
AO60			
DO61			
DI61			
AO61			
DO62			
DI62			
AO62			
DO63			
DI63			
AO63			
DO64			
DI64			
AO64			
DO65			
DI65			
AO65			
DO66			
DI66			
AO66			
DO67			
DI67			
AO67			
DO68			
DI68			
AO68			
DO69			
DI69			
AO69			
DO70			
DI70			
AO70			
DO71			
DI71			
AO71			
DO72			
DI72			
AO72			
DO73			
DI73			
AO73			
DO74			
DI74			
AO74			
DO75			
DI75			
AO75			
DO76			
DI76			
AO76			
DO77			
DI77			
AO77			
DO78			
DI78			
AO78			
DO79			
DI79			
AO79			
DO80			
DI80			
AO80			
DO81			
DI81			
AO81			
DO82			
DI82			
AO82			
DO83			
DI83			
AO83			
DO84			
DI84			
AO84			
DO85			
DI85			
AO85			
DO86			
DI86			
AO86			
DO87			
DI87			
AO87			
DO88			
DI88			
AO88			
DO89			
DI89			
AO89			
DO90			
DI90			
AO90			
DO91			
DI91			
AO91			
DO92			
DI92			
AO92			
DO93			
DI93			
AO93			
DO94			
DI94			
AO94			
DO95			
DI95			
AO95			
DO96			
DI96			
AO96			
DO97			
DI97			
AO97			
DO98			
DI98			
AO98			
DO99			
DI99			
AO99			
DO100			
DI100			
AO100			
DO101			
DI101			
AO101			
DO102			
DI102			
AO102			
DO103			
DI103			
AO103			
DO104			
DI104			
AO104			
DO105			
DI105			
AO105			
DO106			
DI106			
AO106			
DO107			
DI107			
AO107			
DO108			
DI108			
AO108			
DO109			
DI109			
AO109			
DO110			
DI110			
AO110			
DO111			
DI111			
AO111			
DO112			
DI112			
AO112			
DO113			
DI113			
AO113			
DO114			
DI114			
AO114			
DO115			
DI115			
AO115			
DO116			
DI116			
AO116			
DO117			
DI117			
AO117			
DO118			
DI118			
AO118			
DO119			
DI119			
AO119			
DO120			
DI120			
AO120			
DO121			
DI121			
AO121			
DO122			
DI122			
AO122			
DO123			
DI123			
AO123			
DO124			
DI124			
AO124			
DO125			
DI125			
AO125			
DO126			
DI126			
AO126			
DO127			
DI127			
AO127			
DO128			
DI128			
AO128			
DO129			
DI129			
AO129			
DO130			
DI130			
AO130			
DO131			
DI131			
AO131			
DO132			
DI132			
AO132			
DO133			
DI133			
AO133			
DO134			
DI134			
AO134			
DO135			
DI135			
AO135			
DO136			
DI136			
AO136			
DO137			
DI137			
AO137			
DO138			
DI138			
AO138			
DO139			
DI139			
AO139			
DO140			
DI140			
AO140			
DO141			
DI141			
AO141			
DO142			
DI142			
AO142			

SMELE 沙美智能
浙江沙美智能装备有限公司
ZHEJIANG SHAMEI INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇里马村
24小时服务热线:151 5771 0103
网址:www.SMELE.com